

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора –
заместитель по научной работе
ФГУП «ВНИИФТРИ»

А.Н. Щипунов

«22» 12 2016 г.



ИНСТРУКЦИЯ

Имитаторы сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS GNXI-1,
GNXI-2, GNXI-3

МЕТОДИКА ПОВЕРКИ

651-16-24

р.п. Менделеево,
2016 г.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Настоящая методика распространяется на «Имитаторы сигналов глобальных навигационных спутниковых систем ГЛОНАСС/GPS GNX1-1, GNX1-2, GNX1-3» (далее – аппаратура). Методика устанавливает методы и средства проведения первичной и периодической поверок. Интервал между поверками – один год.

2 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны выполняться операции, указанные в таблице 1.

Таблица 1

Наименование операции	Номер пункта методики поверки	Проведение поверки	
		при первичной поверке, после ремонта	при периодической поверке
1 Внешний осмотр	8.1	да	да
2 Опробование, идентификация программного обеспечения	8.2	да	да
3 Определение номинальных значений выходных частот	п. 8.3	да	нет
4 Определение относительной погрешности по частоте внутреннего опорного генератора	п. 8.4	да	да
5 Определение предельного уровня мощности выходного сигнала	п. 8.5	да	нет
6 Определение СКО случайной составляющей погрешности формирования беззапросной дальности (псевдодальности) по фазе дальномерного кода	п. 8.6	да	да
7 Определение СКО случайной составляющей погрешности формирования скорости изменения беззапросной дальности (псевдодальности)	п. 8.7	да	да

3 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

3.1 Рекомендуемые средства поверки, в том числе рабочие эталонные средства измерений приведены в таблице 2.

3.2 Все средства поверки, применяемые при поверке средства измерений, должны быть исправны, поверены и иметь свидетельства о поверке или оттиск поверительного клейма на приборе

или технической документации.

Таблица 2

Наименование средств поверки	Требуемые технические характеристики средств поверки	Рекомендуемое средство поверки (тип)
Навигационная аппаратура потребителей ГНСС	доверительная граница погрешности измерения беззапросной дальности $\Delta(P = 0.67) = 0.3\text{м}$, доверительная граница погрешности измерения скорости изменения беззапросной дальности $\Delta(P = 0.67) = 0.01\text{м/с}$	рабочий эталон единиц координат местоположения 1 разряда по ГОСТ Р 8.750-2011
Частотомер электронно-счтный	пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов 0.62 нс для 100 мкс	частотомер универсальный СНТ-90ХЛ (рег. №41567-09)
Стандарт частоты рубидиевый	пределы относительной погрешности по частоте $\pm 5 \times 10^{-11}$	стандарт частоты рубидиевый FS725 (рег. №31222-06)
Анализатор спектра	диапазон рабочих частот от 9 кГц до $26,5\text{ ГГц}$, пределы относительной погрешности частоты опорного генератора $\pm 1,5 \times 10^{-7}$	анализатор спектра Н9010А (рег. №40312-08)
Ваттметр	пределы допускаемой относительной погрешности измерений мощности $\pm 6\%$ в диапазоне значений от минус 70 до минус 20 дБ (исх. 1 мВт)	измеритель мощности с блоком измерительным Е4418В и первичными измерительными преобразователями 8481А и 8481Д (рег. №38915-08)

Примечание: вместо указанных в таблице 2 средств поверки допускается применять другие аналогичные средства поверки, обеспечивающие определение метрологических характеристик с требуемой точностью.

4 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

Проверка должна осуществляться лицами, аттестованными в качестве поверителей в порядке, установленном в ПР 50.2.012-94.

5 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 При проведении поверки должны быть соблюдены все требования безопасности в соответствии с ГОСТ 12.3.019-80.

6 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

6.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия (если не оговорено иное):

- температура окружающего воздуха от 15 до $25\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- относительная влажность воздуха от 45 до 80 \% ;

7 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ

7.1 Поверитель должен изучить техническую документацию изготовителя и руководства по эксплуатации (РЭ) применяемых средств поверки.

7.2 Перед проведением операций поверки необходимо:

- проверить комплектность рекомендованных (или аналогичных им) средств поверки;
- заземлить (если это необходимо) рабочие эталоны, средства измерений и включить питание заблаговременно перед очередной операцией поверки (в соответствии со временем установления рабочего режима, указанным в РЭ).

8 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ


8.1 Внешний осмотр

8.1.1 При проведении внешнего осмотра проверить отсутствие механических повреждений и ослабления элементов, четкость фиксации их положения, чёткость обозначений, чистоту и исправность разъёмов и гнёзд.

8.1.2 Результаты поверки считать положительными, если отсутствуют механические повреждения и ослабления элементов, фиксация их положения чёткая, разъёмы и гнёзда чистые и исправные.

8.2 Опробование, идентификация программного обеспечения

8.2.1 Для проверки работоспособности аппаратуры и дальнейших испытаний собрать схему в соответствии с рисунком 1.

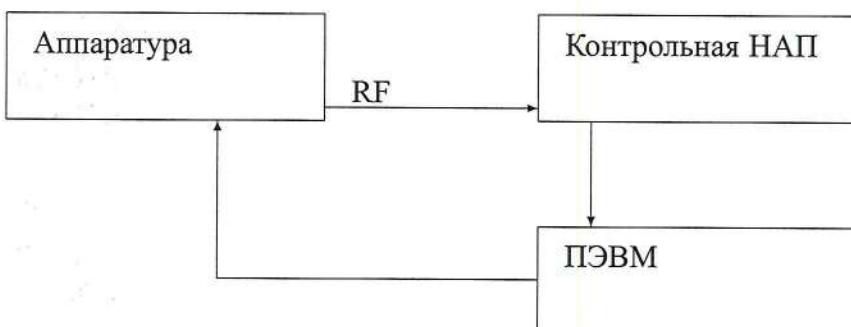

Контрольная НАП - эталонный приёмник навигационного сигнала (рабочий эталон единиц координат местоположения 1 разряда по ГОСТ Р 8.750-2011)

Рисунок 1 – Схема для проверки работоспособности аппаратуры

8.2.2 Настроить ПО для управления аппаратурой и контрольной НАП в соответствии с эксплуатационной документацией.

8.2.3 Настроить аппаратуру на воспроизведение сигналов всех доступных глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС) для статической точки с произвольными координатами. Установить уровень мощности в соответствии с интерфейсными контрольными документами (ИКД) на ГНСС.

8.2.4 Дождаться в течение не более 10 минут решения навигационной задачи, о чем должно свидетельствовать отображение соответствующей информации в строках «Дата», «Время», «Широта», «Долгота», «Высота».

8.2.5 Идентификационные данные ПО:

- наименование: «NI GNXI», номер версии (идентификационный номер) не ниже 1.2.0 получить, используя программное обеспечение в соответствии с инструкциями производителя.

8.2.6 Результаты поверки считать положительными, если получена информация о текущем времени и координатах, соответствующая параметрам сценария, и идентификационные данные ПО соответствуют указанным в п. 8.2.5.

8.3 Определение номинальных значений выходных частот

8.3.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 1, вместо контрольной НАП подключить анализатор спектра (анализатор спектра N9010A (рег. №40312-08)).

8.3.2 Сформировать и воспроизвести на аппаратуре сценарий по формированию всех доступных сигналов всех доступных ГНСС для неподвижного объекта. Выставить мощность сигнала в максимальное значение.

8.3.3 Поочерёдно включать каждый сигнал по отдельности и контролировать на анализаторе спектра принятого сигнала.

8.3.4 Результаты поверки считать положительными, если на дисплее анализатора спектра отображаются спектры принимаемых сигналов, несущие частоты которых соответствуют ИКД. Таким образом, номинальные значения выходных частот сигналов, формируемых имитатором, должны составлять значения, приведенные в таблице 3.

Таблица 3

Наименование ГНСС	Значения выходных частот
СНС ГЛОНАСС (L1)	$1602 + k \times 0,5625$, где $k = -7..7$
СНС GPS (L1)	1575,4200

8.4 Определение относительной погрешности по частоте внутреннего опорного генератора

8.4.1 Определение относительной погрешности по частоте внутреннего опорного генератора аппаратуры проводить после предварительного прогрева в течение не менее 2 часов.

8.4.2 Определение относительной погрешности по частоте проводить методом прямых измерений значений частоты внутреннего опорного генератора с помощью частотомера (частотомер универсальный CNT-90XL (рег. №41567-09)). В качестве опорного генератора для частотомера применять стандарт частоты (стандарт частоты рубидиевый FS725 (рег. №31222-06)).

8.4.3 Измерить частоту внутреннего опорного генератора аппаратуры в соответствии с РЭ частотомера.

8.4.4 Провести определение относительной погрешности по частоте внутреннего опорного генератора аппаратуры в соответствии с формулой (1):

$$\delta_f = \frac{f_{\text{изм}}}{f_{\text{ном}}} - 1, \quad (1)$$

где $f_{\text{изм}}$ – измеренное значение частоты опорного генератора, Гц;
 $f_{\text{ном}}$ – номинальное значение частоты опорного генератора, Гц.

8.4.5 Провести измерения и расчёт относительной погрешности по частоте опорного генератора не менее 1000 раз.

8.4.6 Результаты считать положительными, если значение относительной погрешности по частоте внутреннего опорного генератора аппаратуры находится в пределах $\pm 2 \times 10^{-8}$.

8.5 Определение предельного уровня мощности выходного сигнала

8.5.1 Собрать схему в соответствии с рисунком 1, вместо контрольной НАП подключить ваттметр (измеритель мощности с блоком измерительным Е4418В и первичными измерительными преобразователями 8481А и 8481Д (рег. №38915-08)).

8.5.2 Перед использованием ваттметра необходимо провести его внутреннюю калибровку с учетом соответствующих поправочных коэффициентов. При проведении измерений использовать радиочастотный кабель с известным коэффициентом ослабления и учитывать его значение при вычислениях.

8.5.3 Сформировать и воспроизвести на аппаратуре сценарий по формированию сигнала в диапазоне L1 (литер 0) ГНСС ГЛОНАСС согласно эксплуатационной документации на аппаратуру. Установить нулевым значение скорости изменения беззапросной дальности (псевдодальности). Установить максимальный уровень мощности.

8.5.4 Измерить значение мощности сигнала с использованием ваттметра.

8.5.5 Провести аналогичные измерения в остальных диапазонах частот.

8.5.6 Результаты считать положительными, если измеренное значение мощности во всех диапазонах частот не ниже минус 55 дБВт.

8.6 Определение СКО случайной составляющей погрешности формирования беззапросной дальности (псевдодальности) по фазе дальномерного кода

8.6.1 Для проведения измерений собрать схему в соответствии с рисунком 1. Дополнительно соединить радиочастотным кабелем выход опорной частоты «10 МГц» аппаратуры и вход «10 МГц» контрольной НАП.

8.6.2 Сформировать и воспроизвести на аппаратуре сценарий по формированию сигналов всех доступных ГНСС для неподвижного объекта продолжительностью не менее 300 минут.

8.6.3 Настроить контрольную НАП на запись измеренных значений навигационных параметров с частотой 1 сообщение в 1 с в течение всего сценария.

8.6.4 Вторично воспроизвести на аппаратуре тот же самый сценарий и осуществить вторичную запись измеренных значений навигационных параметров с частотой 1 сообщение в 1 с в течение всего сценария с помощью контрольной НАП.

8.6.5 Выделить из вторичных результатов измерения псевдодальности по фазе дальномерного кода для сигналов с открытым доступом в частотном диапазоне L1 ГНСС ГЛОНАСС для каждого видимого НКА. Соответствующие исходные значения псевдодальности выделить из файла, полученного в результате первичного сбора измерений.

8.6.6 Определить среднее квадратическое отклонение (СКО) погрешности формирования псевдодальностей по формулам (2), (3), (4):

$$\Delta D_{(i)}(j) = (D_i(j)_{\text{изм}} - D_i(j)_{\text{исх}}); \quad (2)$$

$$M(D_{(i)}) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N \Delta D_{(i)}(j); \quad (3)$$

$$\sigma(D_{(i)}) = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^N (\Delta D_{(i)}(j) - M(D_{(i)}))^2}{N - 1}}, \quad (4)$$

где $D_i(j)_{\text{изм}}$ – измеренное значение навигационного параметра i-го НКА, м;
 $D_i(j)_{\text{исх}}$ – исходное значение навигационного параметра i-го НКА, м;
 N – количество измерений.

Аналогичные вычисления провести для всех сигналов всех видимых НКА.

8.6.7 Повторить вычисления для аналогичных измерений во всех частотных диапазонах всех доступных ГНСС.

8.6.8 Результаты считать положительными, если для всех НКА значение СКО погрешности формирования псевдодальностей по фазе дальномерного кода не превышает 1,5 м.

8.7 Определение СКО случайной составляющей погрешности формирования скорости изменения беззапросной дальности (псевдодальности)

8.7.1 Из вторичных результатов, полученных в ходе выполнения п. 8.6 выделить измерения доплеровского смещения несущей частоты сигналов ГНСС ГЛОНАСС в частотном диапазоне L1 для каждого видимого НКА. Соответствующие исходные значения псевдодальности выделить из первичных результатов.

8.7.2 Перевести измеренные значения доплеровского смещения несущей частоты сигналов из герц в м/с, путём умножения на длину волны (с учётом несущей частоты сигнала). Полученные значения – радиальные псевдоскорости соответствующих НКА.

8.7.3 Определить среднее квадратическое отклонение (СКО) погрешности формирования псевдоскорости по формулам (2), (3), (4) для всех видимых НКА.

8.7.4 Повторить вычисления для аналогичных измерений во всех частотных диапазонах всех доступных ГНСС.

8.7.5 Результаты считать положительными, если для всех НКА значение СКО погрешности формирования псевдоскорости не превышает 0,1 м/с.

9 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

- 9.1 При положительных результатах поверки аппаратуры выдается свидетельство установленной формы.
- 9.2 На оборотной стороне свидетельства о поверке записываются результаты поверки.
- 9.3 В случае отрицательных результатов поверки поверяемая аппаратура к дальнейшему применению не допускается. На такую аппаратуру выдается извещение об ее непригодности к дальнейшей эксплуатации с указанием причин забракования.

Заместитель начальника НИО-8 по научной работе ФГУП «ВНИИФТРИ»  Федотов В.Н.

Начальник 84 отдела ФГУП «ВНИИФТРИ»  Каверин А.М.

Начальник 841 лаборатории ФГУП «ВНИИФТРИ»  Печерица Д.С.